

EXCAVATOR/パワーショベル		BASIC INFORMATION / 基本情報				
MAKER/MODEL メーカー/型式	Hitachi / EX60		SERIAL No. 製造番号	107-19926	MFG YEAR 年式	1990
HOUR METER 稼動時間計	1554	Hr	HR METER: NOT WORKING アワメータ: 不動	HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:		Hr)
OPTIONS オプション	BLADE 排土板 YES/有	CRANE クレーン NO/無	PIPING 配管 YES/有	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E) D		
COLOR 機体色	REPAINTED 再塗装			COCKPIT 運転席	CABIN キャビン	
COMMENT: コメント:						
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応 D: WORKABLE BUT DEGRADED, NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換						

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど			
BOOM CYLINDER ブームシリンダー		BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー			
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー		OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	OIL LEAKAGE 油漏れあり	COMMENT: コメント:
SWIVEL JOINT スィベルジョイント		HYD OIL LEVEL 作動油の量	NEED TO BE FILLED 要補充
GENERAL COMMENT 総合コメント			

ENGINE / エンジン			
MAKER メーカー	Nissan	MODEL モデル	FD3304
EPA STICKER		ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	OIL LEAKAGE (MIDDLE) 油漏れ(中) ヘッドとエンジン全体にオイル漏れ	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT コメント	: head and overally engine -oil leak : マフラー排気漏れ (Muffler -exhaust gas leak)		



OPERATION SYSTEM / 操作系	
AIR CONDITIONING 空調	NONE 無
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	NONE 無
ARM CRANE アームクレーン	NONE 無
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	NONE 無
AUTO IDLING オートアイドル	NONE 無

FRONT / 作業機

BUCKET バケット	STD スタンダード	(Taken out) (外してある)	see photo 写真
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	(GRADE A-E)		
ARM アーム	OTHERS (その他 (	Long(welded and extended)) ロング 溶接で延長してある)	
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)	
BOOM ブーム	STD 標準		
BOOM PIN, BOSS ブーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)	
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常		
SWING TABLE CONDITION 旋回ガタ	D	(GRADE A-E)	
COMMENT: Bucket cylinder and H link are taken out (see photo)			
コメント: バケットシリンダーとHリンク 外している (写真)			

UNDERCARRIAGE / 足回り

SHOE TYPE : シュータイプ	STEEL + PAD 鉄シュー+パッド	SHOE WIDTH シュー幅	450 mm
LEFT 左		RIGHT 右	
TRAVELLING 走行		NORMAL 正常	
PIN BUSH ピンブッシュ		C	
LINK リンク		C	
ADJUST アジャスト		C	
UPPER ROLLER キャリアローラー		C	
LOWER ROLLER トラック ローラー		C	
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品		○ ○ ○ ● ●	
COMMENT コメント	Travel motor - oil smudge 走行モーターオイルにじみ	Travel motor - oil smudge 走行モーターオイルにじみ	

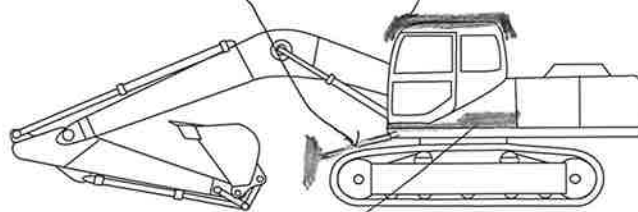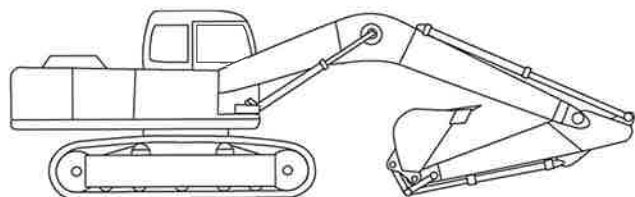

ブレードシリンダー配管よりオイル漏れ
(BLADE CYLINDER PIPE - OIL LEAK)

steel roof (鉄板)

キャビン下部 全体に腐蝕、溶接に支えられている
(overall lower parts of cabin is in heavy rust and corrosion, which are supported by welding.)

107-19926