

EXCAVATOR/パワーショベル

BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式		Hitachi / ZX200-3		SERIAL No. 製造番号	222226	MFG YEAR 年式	2013
HOUR METER 稼動時間計		15095	Hr	HR METER: WORKING アフメータ: 稼動		HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時: Hr)	
OPTIONS オプション	BLADE 排土板	CRANE クレーン	PIPING 配管	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E) C			
	NO/無	NO/無	NO/無				
COLOR 機体色	GENUINE 純正色			COCKPIT 運転席	CABIN キャビン		
COMMENT:	overally rusty on the body						
コメント:	外装全体に錆見られる						
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる							
D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理							
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み							
E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換							
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応							

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー	OIL LEAKAGE (MIDDLE) 油漏れ(中)	BLADE CYLINDER 排土板シリンダー
ARM CYLINDER アームシリンダー	OIL LEAKAGE (MIDDLE) 油漏れ(中)	
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー		OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:
SWIVEL JOINT スィベルジョイント		HYD OIL LEVEL 作動油の量
		GOOD 適量
GENERAL COMMENT 総合コメント		

ENGINE / エンジン

MAKER メーカー	Isuzu	MODEL モデル	4HK1
EPA STICKER		ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT コメント			

OPERATION SYSTEM / 操作系

AIR CONDITIONING 空調	AIR CONDITIONER エアコン
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	NONE 無
ARM CRANE アームクレーン	NONE 無
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES 有
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有

Rear view Monitor
(後方モニター)

FRONT / 作業機

BUCKET バケット	SPECIAL BUCKET (0.8M3 width: 1100mm) 特殊バケット (0.8、幅1100mm)
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	C (GRADE A-E)
ARM アーム	STD 標準
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C (GRADE A-E)
BOOM ブーム	STD 標準
BOOM PIN, BOSS ブーム ピン・ボス	C (GRADE A-E)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常
SWING TABLE CONDITION 旋回ガタ	C (GRADE A-E)
COMMENT: コメント:	

UNDERCARRIAGE / 足回り

SHOE TYPE : STEEL シュータイプ : 鉄	SHOE WIDTH シュー幅	800 mm
LEFT 左	RIGHT 右	
TRAVELLING 走行	NORMAL 正常	
PIN BUSH ピンブッシュ	C	
LINK リンク	C	
ADJUST アジャスト	C	
UPPER ROLLER キャリアローラー	C	
LOWER ROLLER トラック ローラー	C	
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
COMMENT コメント	Sprocket worn out (27 sprocket 1/1)	

PASSWORD: 1234

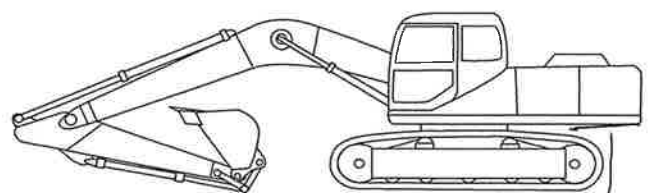
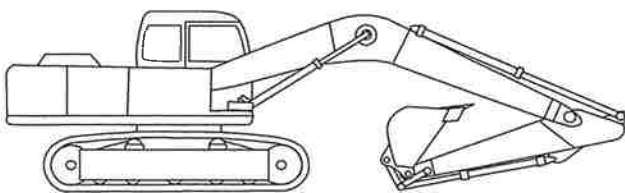


PLATE Missing, rusty
(板 2品、10")

222226