

EXCAVATOR/パワーショベル		BASIC INFORMATION / 基本情報				
MAKER/MODEL メーカー/型式	Komatsu/ PC350-6		SERIAL No. 製造番号	10738	MFG YEAR 年式	1997
HOUR METER 稼動時間計	17254	Hr	HR METER: WORKING アワメータ: 稼動	HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時: Hr)		
OPTIONS オプション	BLADE 排土板 NO/無	CRANE クレーン NO/無	5 PIPING (5本 配管) YES/有	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E) C-D		
COLOR 機体色	REPAINTED 再塗装		COCKPIT 運転席	CABIN キャビン		
COMMENT: コメント:						
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応 D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換						

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど		
BOOM CYLINDER ブームシリンダー	BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー		
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー	OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:
SWIVEL JOINT スィベルジョイント	HYD OIL LEVEL 作動油の量	NEED TO BE FILLED 要補充
GENERAL COMMENT 総合コメント	Oil leakage from hyd pipe on boom ブームの配管よりオイル漏れあり	

ENGINE / エンジン			
MAKER メーカー	Komatsu	MODEL モデル	SAA6D108E-2
EPA STICKER	—	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	Oil smudge around Fuel injection pump, (マフラーホース周辺にオイルシミ)	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
		OIL CONDITION オイル コンディション	
COMMENT コメント	: Muffler hole, pipe-broken : マフラー穴あき、パイプ折れ		



OPERATION SYSTEM / 操作系		
AIR CONDITIONING 空調	W/HEATER & COOLER ヒーター&クーラー	
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有	
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	NONE 無	
ARM CRANE アームクレーン	NONE 無	
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES 有	Hard to see 見にくい
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有	

FRONT / 作業機

BUCKET バケット	STD スタンダード	
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
ARM アーム	STD 標準	
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
BOOM ブーム	STD 標準	
BOOM PIN, BOSS ブーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常	
SWING TABLE CONDITION 旋回ガタ	C	(GRADE A-E)
COMMENT: Swing table - oil smudge コメント: 旋回オイルにじみ		

UNDERCARRIAGE / 足回り

SHOE TYPE : STEEL シュータイプ : 鉄	SHOE WIDTH シュー幅	600 mm
	LEFT 左	RIGHT 右
TRAVELLING 走行	NORMAL 正常	NORMAL 正常
PIN BUSH ピンブッシュ	C	C
LINK リンク	C	C
ADJUST アジャスト	C	C
UPPER ROLLER キャリアローラー	C	C
LOWER ROLLER トラックローラー	C	C
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○ ○ ●	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
COMMENT コメント		

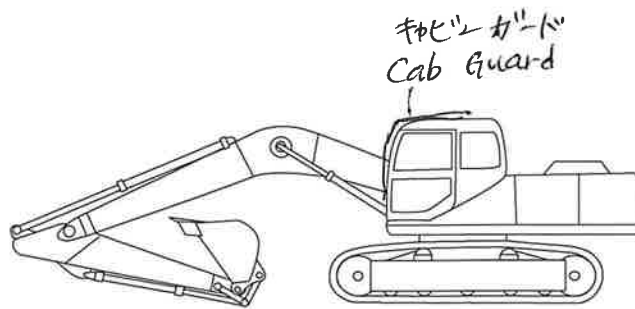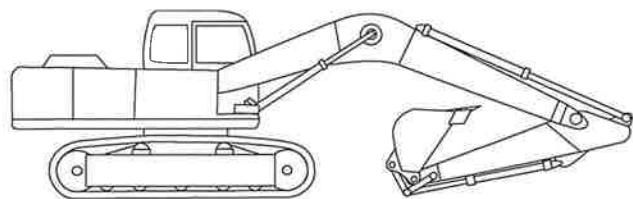

10738