

EXCAVATOR/パワーショベル

BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式		Komatsu/ PC228US-3NO		SERIAL No. 製造番号	31129	MFG YEAR 年式	2004
HOUR METER 稼動時間計	16505	Hr	HR METER: WORKING アワーメータ: 稼動	HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:		Hr)	
OPTIONS オプション	BLADE 排土板 NO/無	CRANE クレーン NO/無	PIPING 配管 NO/無	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E)		C-D	
COLOR 機体色	REPAINTED 再塗装			COCKPIT 運転席	CABIN キャビン		
COMMENT: コメント:							
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる				D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理			
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み				E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換			
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応							

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー	OIL LEAKAGE (SMALL) - Right 油漏れ(小) - 右	BLADE CYLINDER 排土板シリンダー
ARM CYLINDER アームシリンダー		
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー		OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:
SWIVEL JOINT スィベルジョイント	OIL LEAKAGE (SMALL) HOSES - WORN OUT 油漏れ(小) (ホース摩耗)	HYD OIL LEVEL 作動油の量
GENERAL COMMENT 総合コメント		NEED TO BE FILLED 要補充
control valve - Hyd. oil leaking (コントローラバルブ油漏れ)		

ENGINE / エンジン

MAKER メーカー	Komatsu	MODEL モデル	SAA6D102E-2A
EPA STICKER	YES / 有	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT : コメント :			

OPERATION SYSTEM / 操作系


AIR CONDITIONING 空調	W/HEATER & COOLER ヒーター&クーラー	
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有	
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	YES 有	
ARM CRANE アームクレーン	NONE 無	
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES 有	Hard to see 見にくい
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有	

FRONT / 作業機

BUCKET バケット	STD スタンダード	
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
ARM アーム	STD 標準	Dirty, 汚れ
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
BOOM ブーム	STD 標準	
BOOM PIN, BOSS ブーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常	
SWING TABLE CONDITION 旋回ガタ	C	(GRADE A-E)
COMMENT: コメント:		


UNDERCARRIAGE / 足回り

SHOE TYPE : シュータイプ	STEEL 鉄	SHOE WIDTH シュー幅	600 mm
	LEFT 左		RIGHT 右
TRAVELLING 走行	NORMAL 正常		NORMAL 正常
PIN BUSH ピンブッシュ	C		C
LINK リンク	C		C
ADJUST アジャスト	C		C
UPPER ROLLER キャリアローラー	C		C
LOWER ROLLER トラック ローラー	C		C
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
COMMENT コメント	(7/29 22-700-1 寄与れ一写真参照) MOST OF SHOE PLATES ARE BROKEN (*see photo)		

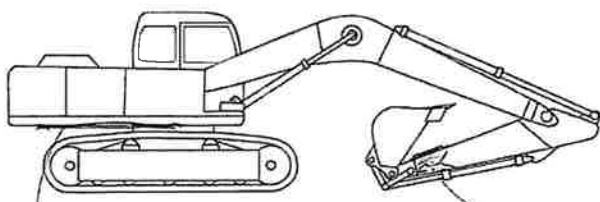

底板才化漏れ

BOTTOM PLATE - HYD. OIL LEAKING

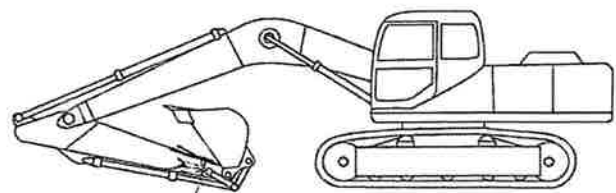

補強 (Reinforcement)

31129