

EXCAVATOR/パワーショベル				
BASIC INFORMATION / 基本情報				
MAKER/MODEL メーカー/型式	Komatsu/ PC138US-8		SERIAL No. 製造番号	20496
			MFG YEAR 年式	2007
HOUR METER 稼働時間計	9327	Hr	HR METER: WORKING アワーメータ: 稼働	HOUR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時: Hr)
OPTIONS オプション	BLADE 排土板 NO/無	CRANE クレーン NO/無	PIPING 配管 YES/有	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E) C
COLOR 機体色	REPAINTED 再塗装		COCKPIT 運転席	CABIN キャビン
COMMENT: コメント:	Password: 5848 パスワード : 5848			
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる				
D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理				
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み				
E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換				
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応				


HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど			
BOOM CYLINDER ブームシリンダー	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)	BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー			
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー		OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:	
SWIVEL JOINT スィベルジョイント	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)	HYD OIL LEVEL 作動油の量	NEED TO BE FILLED 要補充
GENERAL COMMENT 総合コメント			

ENGINE / エンジン			
MAKER メーカー	Komatsu	MODEL モデル	SAA4D95LE
EPA STICKER	YES / 有	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		BATTERY バッテリー	NEED TO BE CHARGED 要充電
		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT コメント	: muffler pipe- broken マフラーパイプ 破れ		


OPERATION SYSTEM / 操作系	
AIR CONDITIONING 空調	W/HEATER & COOLER ヒーター&クーラー
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	YES 有
ARM CRANE アームクレーン	NONE 無
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES 有
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有
	Rear view monitor バックモニター

FRONT / 作業機		
BUCKET バケット	NO BUCKET バケットなし	Coupler' カプラー付
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
ARM アーム	STD 標準	
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
BOOM ブーム	STD 標準	
BOOM PIN, BOSS ブーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常	
SWING TABLE CONDITION 旋回ガタ	C	(GRADE A-E)
COMMENT: コメント:		

UNDERCARRIAGE / 足回り				
SHOE TYPE : シュータイプ :	STEEL 鉄		SHOE WIDTH シュー幅	500 mm
	LEFT 左		RIGHT 右	
TRAVELLING 走行	NORMAL 正常		NORMAL 正常	
PIN BUSH ピンブッシュ	C		C	
LINK リンク	C		C	
ADJUST アジャスト	C		C	
UPPER ROLLER キャリアローラー	C		C	
LOWER ROLLER トラックローラー	C		C	
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
COMMENT コメント				

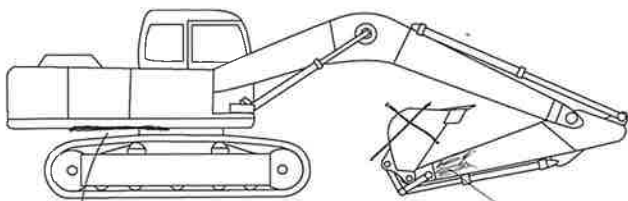

底板 オイルのじみ
Bottom plate - oil smudge

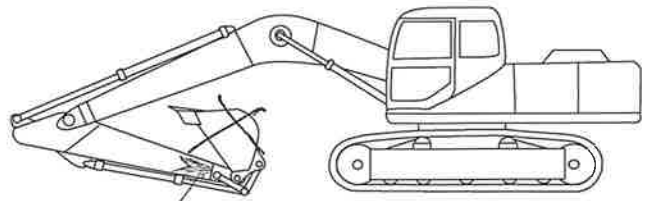

補強 (Reinforcement)